



SERVICE INFO – INA 0069



Τεντωτήρες 531 0252 30 και 531 0525 30

Ρίσκο λάθους επιλογής και εφαρμογής

Κατασκευαστές: Seat, Škoda, VW

Μοντέλα:

Seat: Arosa, Cordoba, Ibiza II, Ibiza III, Ibiza IV, Inca

Škoda: Felicia I, Felicia II, Octavia

VW: Bora, Caddy II, Fox, Golf III, Lupo, Polo, Vento

Κινητήρες: 1.0, 1.0i, 1.3, 1.4, 1.4i, 1.6, 1.6i, 1.9 TDI

Κωδικός ανταλλακτικού: 531 0252 30
531 0525 30

Για τη τρέχουσα λίστα ανατρέξτε στον κατάλογο

Με τη χρήση των τεντωτήρων 531 0252 30 και 531 0525 30, υπάρχει ρίσκο λάθους επιλογής και εφαρμογής μεταξύ τους.

Όχι μόνο η αριθμησή τους είναι παραπλήσια, αλλά και οπτικά μοιάζουν πάρα πολύ μεταξύ τους.

Μόνο οι δείκτες και ο σχεδιασμός τους διαφέρουν (Εικ.1).

Η αριθμησή τους, χαραγμένη στο πίσω μέρος τους, επίσης βοηθάει στην μεταξύ τους διαφοροποίηση (Εικ.2): Αν και μοιάζουν πολύ μεταξύ τους, τεχνικά διαφέρουν πολύ.

Αριθμός Αντ/κού	Χαραγμένη αριθμηση
532 0252 30	979272
532 0525 30	979548

Είναι εξαιρετικά σημαντικό, πριν την τοποθέτηση να επιβεβαιωθεί ο σωστός αριθμός ανταλλακτικού. Η ομοιότητα των κωδικών και των αριθμών, αυξάνει την πιθανότητα λάθους.

Ο τεντωτήρας 531 0252 30 έχει μεγαλύτερη ισχύ τάνυσης και μεγαλύτερο εύρος λειτουργίας από τον τεντωτήρα 531 0525 30.

Ζητάτε περισσότερα; Μπορούμε να βοηθήσουμε!
Schaeffler Greece
 schaefflergr@schaeffler.com
 www.schaeffler.gr/aftermarket
 www.repxpert.gr



Εικόνα 1: Αριστερά – τεντωτήρας 531 0252 30, δεξιά - τεντωτήρας 531 0525 30

Χρησιμοποιώντας τον λάθος τεντωτήρα, μπορεί να προκληθεί τρέμουλο στον μάντα και να υπερπηδήσει την οδόντωσή του. Σαν αποτέλεσμα, αυτό θα οδηγήσει στη ζημιά του κινητήρα.



Εικόνα 2: Αριστερά – τεντωτήρας 531 0252 30, δεξιά - τεντωτήρας 531 0525 30

Προσοχή στις οδηγίες του κατασκευαστή του οχήματος!

INA 0069

SCHAEFFLER
REXPPERT