



## SERVICE INFO – LuK 0052



# Μαγκώματα συμπλέκτη κατά τους ελιγμούς

Κατασκευαστής: Mercedes-Benz

Μοντέλα: Actros MP 2 (2003 - 2008)  
Actros MP 3 (2008 -)

Τύπο: 932, 933, 934  
με κωδικό (GE2)  
EDC II (Ηλεκτρονικός Έλεγχος Οδήγησης)

930, 932, 933, 934, 940, 944  
με κωδικό (GE3)  
Mercedes PowerShift

930, 932, 933, 934  
με κωδικό (GE7)  
Mercedes PowerShift 2

Στα προαναφερόμενα μοντέλα, ο συμπλέκτης μπορεί να μαγκώσει κατά τους ελιγμούς. Η βλάβη μπορεί να προκληθεί από ανακριβή ρύθμιση του συμπλέκτη ή ενός απαραιτωμένου ενισχυτή συμπλέκτη. Η παρακάτω διαδικασία συνίσταται για επαγγελματική επισκευή:

- Αντικαταστήστε τον ενισχυτή συμπλέκτη με αρ. ανταλλακτικού: 000 250 0062 με κωδικός ανταλλακτικού: 000 250 0562. ανταλλακτικό Replace Wabco ανταλλακτικού: 9701500020 με κωδικός ανταλλακτικού: 9701500010

Ελέγξτε τη ρύθμιση του εμβόλου ενισχυτή συμπλέκτη (βλέπε SI 0054) και αν χρειάζεται, ρυθμίστε το.



Εικόνα 1: Πρέπει να ελέγχεται ο αριθμός ανταλλακτικού του ενισχυτή συμπλέκτη

- Θέστε το σύστημα ελέγχου μετάδοσης στη λειτουργία εκμάθησης, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που καθορίζει ο κατασκευαστής οχημάτων
- Αν έχει τοποθετηθεί συμπλέκτης δύο δίσκων, η ρύθμιση της παραμέτρου 1 στον έλεγχο μετάδοσης και η φθορά συμπλέκτη στην παράμετρο 3 πρέπει να διορθώνονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές που καθορίζει ο κατασκευαστής οχημάτων

Αν η βλάβη παραμένει μετά την εφαρμογή όλων των μέτρων, ο συμπλέκτης πρέπει να αντικαθίσταται.

Η ρύθμιση του ενισχυτή συμπλέκτη απαιτείται μόνο σε περίπτωση αντικατάστασης της πλάκας πίεσης συμπλέκτη, του δίσκου συμπλέκτη ή της ράβδου εμβόλου. Για την επεξεργασία ή τη ρύθμιση του συστήματος ελέγχου μετάδοσης απαιτείται η κατάλληλη διαγνωστική συσκευή.

Προσοχή στις οδηγίες του κατασκευαστή του οχήματος!